

Båtstorps fsk



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Båtstorpsvägen 20
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Sandlåda
2. Gungställning
3. Bollvägg
4. Klätterställning
5. Sandlåda
6. Övrigt
7. Gungställning
8. Rutsch
9. Sandlåda
10. Fjäderlek
11. Fjäderlek
12. Lekhus
13. Övrigt
14. Övrigt
15. Gungställning
16. Sandlåda
17. Däck
18. Släntrutsch
19. Klätterställning

Lekredskap



Sandlåda

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Gungställning

TYP SKYLT

Saknas (Mira 2pl)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

2

FELKOD

TYP




1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Glipor mellan staketspjälor där kedjesonden fastnar.

A

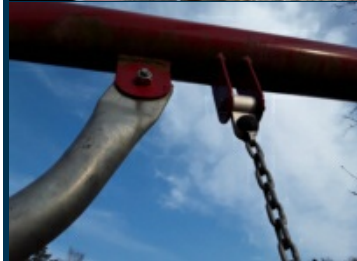

2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



3. Gunga för låg 1176-2 4.2

KOMMENTAR

Gunga för lågt monterad.

C



3

Bollvägg

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Mellanrum mellan spjälor där provsonden passerar.

A



4

Klätterställning

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Kompan
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR

Träpaneler nötta och flisiga.

C

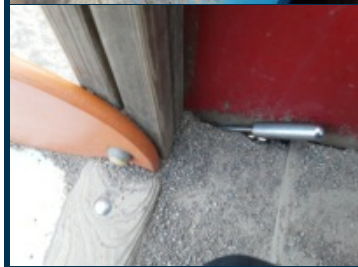

2. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Glipa mellan plattform och panel vid startsektion där fingersonden passerar.

B



3. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR

5




Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard
(EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

6

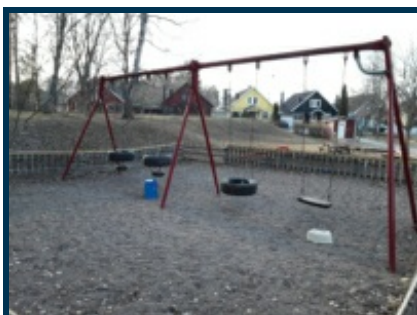

Gungställning

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Mira 4pl)
Hags
Ja, se nedan

7

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR
Underlaget är för hårt.

B



Rutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Larven)
Hags
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

8



9

Sandlåda

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C



10

Fjäderlek

TYP SKYLT	Saknas (Turtle)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Glapp i infästning.

C



11

Fjäderlek

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12

Lekhus

TYP SKYLT	Saknas (Tittut)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Biltvätt)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

13




Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

14

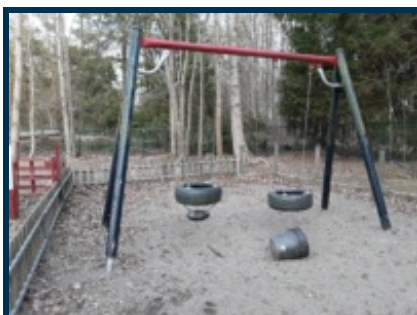

Gungställning


TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Tuno)
Hags
Ja, se nedan

15

FELKOD

TYP

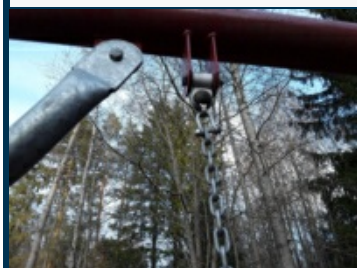

1. Felaktig installation 1176-7 5.2

KOMMENTAR

Kedja monterad med extra kedjelås.

C



2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



3. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



Sandlåda

TYP SKYL
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

16




Däck

TYP SKYL
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

17

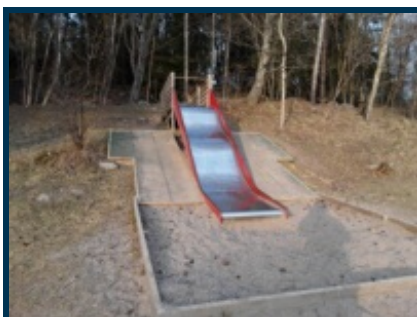

Släntrutsch


TYP SKYL
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Ja, se nedan

18

FELKOD

TYP

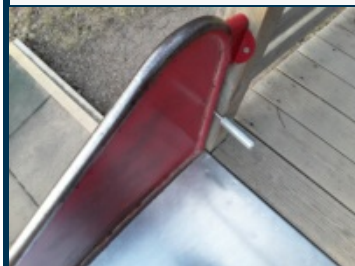

1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Mellanrum mellan stolpe och rutsch där fingersonden passerar.

B



2. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Mellanrum mellan stegspjälor där kedjesonden fastnar.

A



Klätterställning

TYP SKYL
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

19

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-06)
CPL142:15
Green Landscaping AB