

Hackstaskolan

📍 Bergavägen 21, 184 30 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

6 redskap, 7 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 5 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Sandlåda

3 | Volträcke

4 | Motorikbana

5 | Klätterställning

6 | Sandlåda

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Klätterställning

Hags

408655 uniplay himbino

2009

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Volträcke

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚧 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● B-fel.

Islagsytans utsträckning 1176-1

4.2.8.2.4

Ytan är för liten



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



4. Motorikbana

Hags

Hopper/pirouette



Svensk standard



Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

För lite fallsand



5. Klätterställning

Hags

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)



● B-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

Sten i fallutrymme



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7


Kedjelänkar slitna



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Träpaneler nötta och flisiga

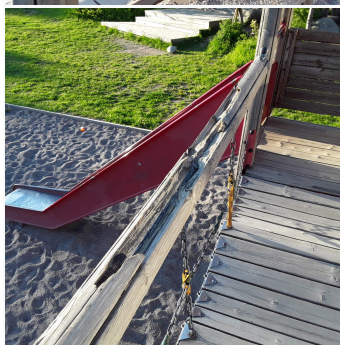

● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Träbalk rutten



6. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-29

Fastighetsskötaren AB