

# Kantarellen förskola

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

**KUND**

Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**

Kantarellvägen 124

Åkersberga

**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Saknas (EN1176-7 8.2.4)


**UNDERHÅLLNINGSPÅN**

Saknas (EN1176-7 8.1)


## Innehållsförteckning


1. Gungställning
2. Sandlåda
3. Gungställning
4. Sandlåda
5. Bollvägg
6. Sandlåda
7. Lekhus
8. Lekhus
9. Pendelgunga
10. Lekhus
11. Lekhus
12. Släntrutsch
13. Däck
14. Klätterställning
15. Gungställning
16. Sandlåda
17. Lekhus


# Lekredskap

	<h2>Gungställning</h2> <p><b>TYP SKYLT</b> Saknas (Mira 2pl) <b>TILLVERKARE</b> Hags <b>ANMÄRKNINGAR</b> Ja, se nedan</p>	<b>1</b>
--	---	----------


<b>FELKOD</b>	<b>TYP</b>
---------------	------------

	<p><b>1.</b> Korrigering underhåll 1176-7 8.2.7</p> <p><b>KOMMENTAR</b> Glapp i gungled.</p>	<b>B</b>
--	--	----------


	<p><b>2.</b> Kvävningrisk 1176-1 4.2.7</p> <p><b>KOMMENTAR</b> Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar. Staket överstiger 60cm.</p>	<b>A</b>
---	--	----------

	<h2>Sandlåda</h2> <p><b>TYP SKYLT</b> Saknas <b>TILLVERKARE</b> Okänd <b>ANMÄRKNINGAR</b> Ja, se nedan</p>	<b>2</b>
--	--	----------

<b>FELKOD</b>	<b>TYP</b>
---------------	------------

	<p><b>1.</b> Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5</p> <p><b>KOMMENTAR</b> Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.</p>	<b>C</b>
--	--	----------



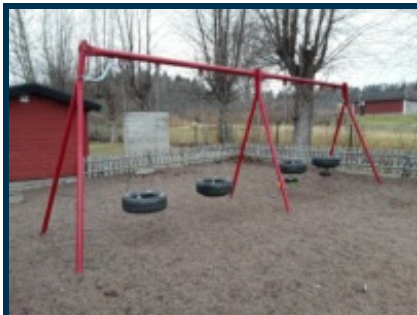


3

## Gungställning

**TYP SKYL T** Saknas (Mira 4pl)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD

TYP

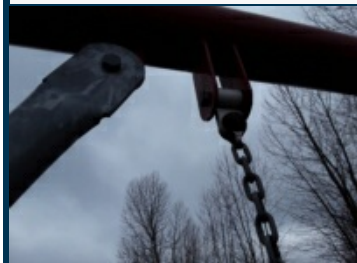

1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**  
Glapp i gungled.

B



2. Gunga för låg 1176-2 4.2

**KOMMENTAR**  
Gungor för lågt monterad.

C



4

## Sandlåda

**TYP SKYL T** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




5

## Bollvägg

**TYP SKYL T** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD

TYP

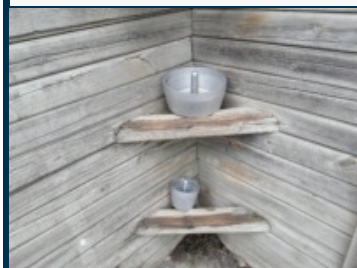

1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

**KOMMENTAR**  
Mellanrum mellan stag och vägg där lilla huvudsonden passerar men inte den stora.

A

**6**

## Sandlåda

**TYP SKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD


TYP



**1.** Kvävningsrisk 1176-1 4.2.7

### KOMMENTAR

Glipa i staket där kedjesonden fastnar.

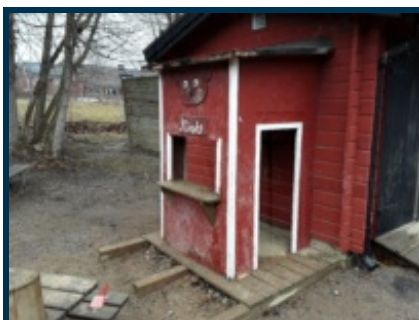**A****7**

## Lekhus

**TYP SKYLT** Saknas (Kiosk)  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**8**

## Lekhus

**TYP SKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD

TYP




**1.** Kvävningsrisk 1176-1 4.2.7

### KOMMENTAR

Glipor mellan stolpar där kedjesonden fastnar.

**A**

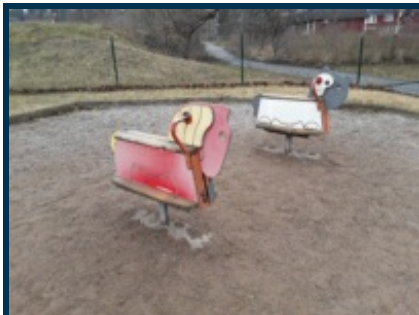

9

## Pendelgunga

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas (2st)
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



10

## Lekhus

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas (Lekstuga)
<b>TILLVERKARE</b>	Okänd
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

### KOMMENTAR

Ruttna trädelar.

C

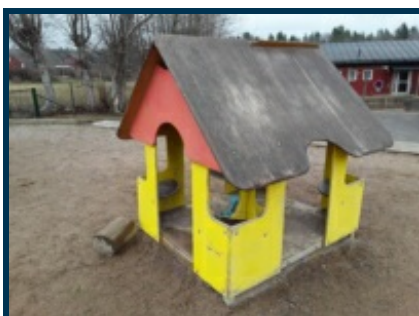

11

## Lekhus

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas (Tittut)
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




12

## Släntrutsch

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

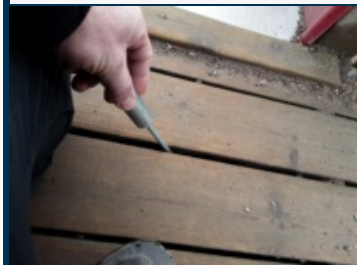


1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

### KOMMENTAR

Mellanrum i golv där fingersonden passerar.

B

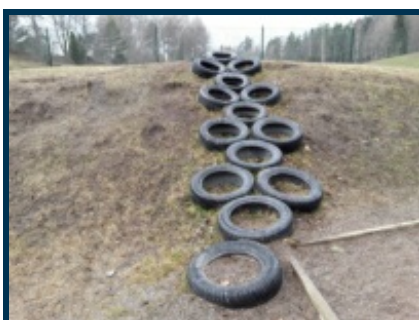

13

## Däck

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Novum
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



14

## Klätterställning

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

### KOMMENTAR

Utrymmet är för litet.

B

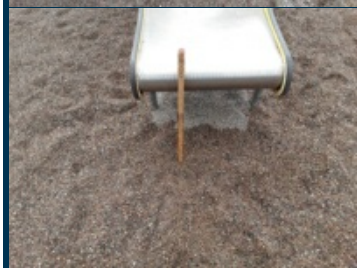


2. Rutsch felaktig höjd vid utåkningssektion 1176-3 4.5

### KOMMENTAR

Avstånd till stötdämpande underlaget är för långt.

B

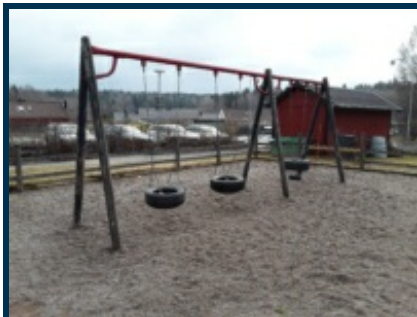

**15**

## Gungställning

**TYP SKYLT** Saknas (Tuno)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD

TYP



**1.** Gunga för låg 1176-2 4.2

**KOMMENTAR**

Gungor för lågt monterad.

**C**

**2.** Kvävningrisk 1176-1 4.2.7


**KOMMENTAR**

Topplöck saknas, glipa mellan stolpar där kedjesonden fastnar.

**A****16**

## Sandlåda

**TYP SKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

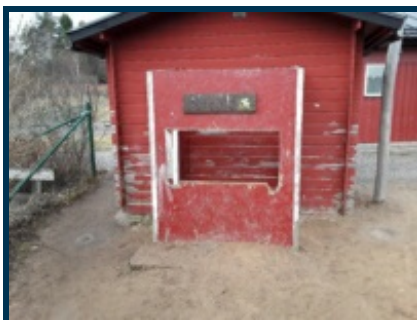**17**

## Lekhus

**TYP SKYLT** Saknas (Kiosk)  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.  
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:  
08 – 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)  
CPL142:15  
Green Landscaping AB