

Ljusterö skola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Mellansjövägen 60a
Ljusterö

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Sandlåda
2. Gungställning
3. Klätterställning
4. Bollvägg
5. Gungställning
6. Sandlåda
7. Gungställning

Lekredskap



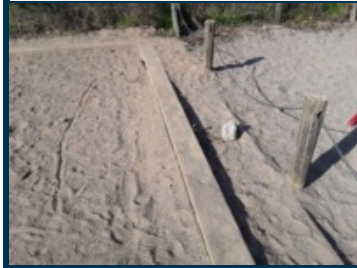
1

Sandlåda

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP

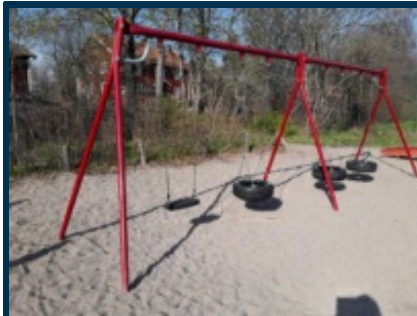


1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.
Stolpar i fallutrymme.

C



2

Gungställning

TYPSKYLT Saknas (Mira 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Kedjelänkar slitna

B



2. Gunga för låg 1176-2 4.2

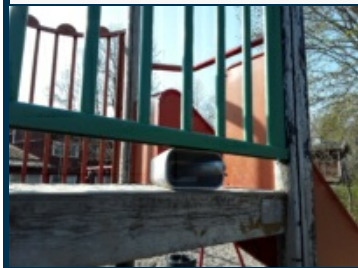
KOMMENTAR

Däckgungor för lågt monterad.

**3**

Klätterställning

TYP SKYLT Saknas (408421 camebridge)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD**TYP**

1. Kvävningsrisk 1176-1 4.2.7

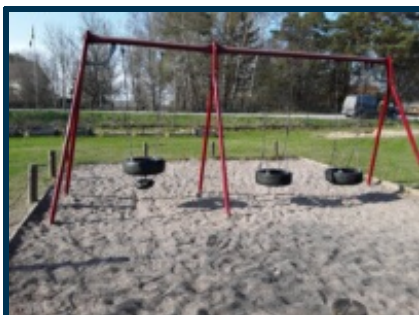
KOMMENTAR

Mellanrum mellan staket och plattform där provsonden passerar.

A**4**

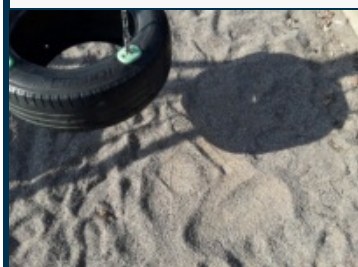
Bollvägg

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**5**

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 3pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD**TYP**

1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



6

Sandlåda

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7

Gungställning

TYP SKYLT

Saknas (Mira 2pl)

TILLVERKARE

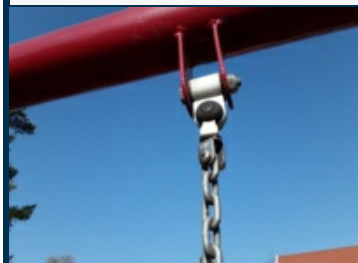
Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

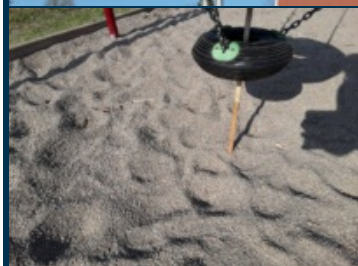
FELKOD

TYP

**1.** Korrigering underhåll 1176-7 8.2.7**KOMMENTAR**

Glapp i gungled.

B

**2.** Gunga för låg 1176-2 4.2**KOMMENTAR**

Gunga för lågt monterad.

C

Typförklaring

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

A Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Normalt bör åtgärd vidtagas snarast

C Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)

CPL142:15

Green Landscaping AB