

Ljusterö skola

📍 Mellansjövägen 60A, 184 95 Ljusterö



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

7 redskap, 9 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 6 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Sandlåda

2 | Bollvägg

3 | Gungställning

4 | Klätterställning

5 | Gungställning

6 | Sandlåda

7 | Gungställning

Besiktningen omfattar


Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.


Lekredskap



1. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.


Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5


Träram skadad och flisig



2. Bollvägg

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Gungställning

Hags


Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2

Gungor för lågt monterad



 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme




4. Klätterställning

Hags

408421 uniplay camebridge


2001

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (3)




 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna

1176-1 4.2.7.2

Öppning mellan staketspjälor där provsond C passerar




 B-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Balk ruten



 B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1

4.2.7.6

Glipa mellan plattform och stolpe där fingersonden passerar.



5. Gungställning

Hags

Mira 3pl

🇸🇵 Svensk standard

📄 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme

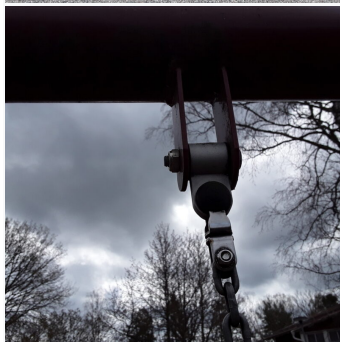

● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Glapp i gungled



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



6. Sandlåda

Okänd

🇸🇵 Svensk standard

📄 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




7. Gungställning

Hags

Mira 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB