

Roslagskulla förskola

📍 Rialavägen 4, 184 93 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

8 redskap, 9 anmärkningar upptäcktes.

● 2 A-fel ● 4 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Lekhus

3 | Sandlåda

4 | Pendelgunga

5 | Rutsch

6 | Sandlåda

7 | Lekhus

8 | Gungställning

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap





1. Klätterställning

Hags

8046903


2016

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



2. Lekhus

Hags


Tittut

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5
Träpaneler nötta och flisiga



3. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsond C passerar



● C-fel.

Om allvarliga brister finns 1176-77.2

Vassa kanter på diskbänken



4. Pendelgunga

Hags

Milton 3st

🇸🇪 Svensk standard

🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt



5. Rutsch

Hags


Larven

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



6. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Lekhus

Okänd

Lekstuga

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




8. Gungställning

Okänd

Tuno 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

*Öppning mellan ställningen och tvärstag
där provsond D inte passerar*




 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A

Staket i fallutrymme



 C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Gungled skadad

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB