

# Smedby förskola

📍 Smedby skolväg 2, 184 33 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

16 redskap, 8 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 5 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

- |                       |                    |                |                       |                 |                |
|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1   Övrigt            | 2   Lekhus         | 3   Sandlåda   | 4   Lekhus            | 5   Motorikbana | 6   Klätterlek |
| 7   Sandlåda          | 8   Lekhus         | 9   Fartyg     | 10   Rutsch           | 11   Klätterlek | 12   Sandlåda  |
| 13   Klätterställning | 14   Gungställning | 15   Vattenlek | 16   Klätterställning |                 |                |

## Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Övrigt

Okänd  
Kabeltrummor

Ej besiktigad

▣ Typskylt saknas



## 2. Lekhus

Kompan  
BASIC750P  
2019

🇸🇵 Svensk standard

▣ Typskylt finns

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 3. Sandlåda

Okänd

🇸🇵 Svensk standard

▣ Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna  
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsond C passerar



## 4. Lekhus

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



## 5. Motorikbana

Okänd

Svensk standard

Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 6. Klätterlek

Hags

Svensk standard

Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 7. Sandlåda

Okänd

Svensk standard

Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 8. Lekhus


Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 C-fel.


Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5


Trädelar ruttna och flisiga



## 9. Fartyg

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 10. Rutsch

Hags


Larven

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



## 11. Klätterlek


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



## 12. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 13. Klätterställning


Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (2)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



 B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6


*För lite fallsand*



## 14. Gungställning

Hags


Mira 3pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A


Staket i fallutrymme



## 15. Vattenlek

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*





## 16. Klätterställning

Hags

606319 unimini morian


2008

 Svensk standard

 Typskylt finns

### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Trädelar flisiga*



# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

-----  
Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB