

Solskiftesskolan

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

KUND

Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESSSkolskiftesvägen
Åkersberga**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN


Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

- 1.** Klätterställning
- 2.** Gungställning
- 3.** Lekhus
- 4.** Klätterställning
- 5.** Gruppunga
- 6.** Linbana
- 7.** Sandlåda

Lekredskap

	<h2>Klätterställning</h2> <p>TYP SKYLT Saknas TILLVERKARE Hags ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.</p>	1
--	--	----------

	<h2>Gungställning</h2> <p>TYP SKYLT Saknas (Tuno) TILLVERKARE Hags ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan</p>	2
--	---	----------

FELKOD	TYP
 <p>1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7 KOMMENTAR Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar. Staket överstiger 60cm.</p>	A
 <p>2. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7 KOMMENTAR Mellanrum i lastpallar där provsonden passerar.</p>	A
 <p>3. Felaktig installation 1176-7 5.2 KOMMENTAR Kedja monterad med extra kedjelås.</p>	C
 <p>4. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7 KOMMENTAR Glapp i gungled.</p>	B



Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR

3



Klätterställning

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR

4



Gruppgunga

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Ja, se nedan

5

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

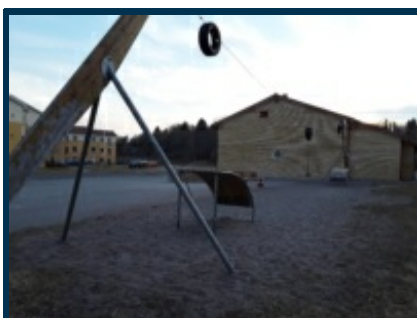

Linbana

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR

6



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR

7

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-06)
CPL142:15
Green Landscaping AB