

Åkerstorpsskolan

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

KUND

Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESSTrevebovägen 122
Åkersberga**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPLAN

Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Klättervägg
2. Gungställning
3. Bollvägg
4. Gungställning
5. Klätterställning
6. Sandlåda



Klättervägg

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.


Gungställning

TYP SKYLT	Saknas (Tuno)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan



FELKOD

TYP

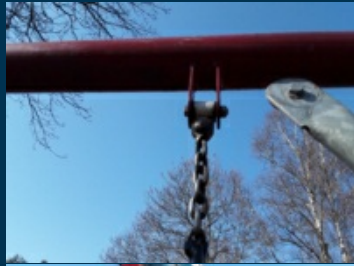

1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Infästning lös.

B



3. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Mutter saknas i infästning.

B




4. Gunga för låg 1176-2 4.2

KOMMENTAR

Gunga för lågt monterad.

C

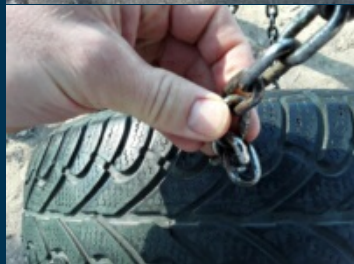

5. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Kedjelänkar slitna.

B



Bollvägg

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Tuno)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan



FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Gropar under gungor.

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



3. Korrigering underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Gungled skadad.

B



4. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Topplöck saknas. Glipa där kedjesonden fastnar.

A




5

Klätterställning

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

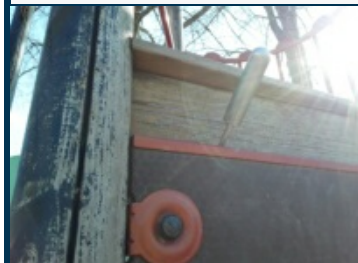

1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Mellanrum mellan panel och ställning där fingersonden passerar.

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



6

Sandlåda

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 - 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-06)

CPL142:15

Green Landscaping AB