

Åkertorpsskolan

Trevebovägen 122, 184 32 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

5 redskap, 8 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 5 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Sandlåda

3 | Gungställning

4 | Bollvägg

5 | Gungställning

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap





1. Klätterställning

Hags

8002095 14403gr agito zacko

2019

 Svensk standard


 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Gungställning

Hags


Tuno 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)



 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Gropar under gungor



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt



● C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Gungled skadad

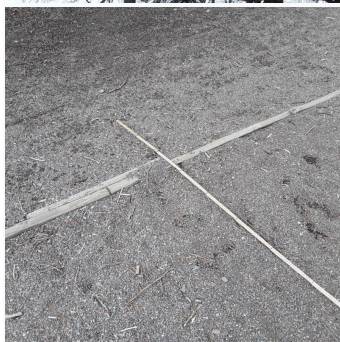

● B-fel.

Islagsytans utsträckning 1176-1
4.2.8.2.4

Ytan är för liten



4. Bollvägg

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




5. Gungställning

Hags


Tuno 3pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)




 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Cykel lås fastlåst på gunga




 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled




 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



 B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Mutter saknas i infästning

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB