

Bikupan förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Manfred bondes väg 3
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Gungställning
2. Övrigt
3. Lekhus
4. Lekhus
5. Lekhus
6. Fartyg
7. Klätterlek
8. Sandlåda
9. Rutsch
10. Lekhus
11. Fartyg
12. Gruppunga
13. Sandlåda
14. Övrigt
15. Klätterställning
16. Gungställning
17. Lekhus
18. Balansgång
19. Sandlåda
20. Lekhus
21. Lekhus
22. Övrigt
23. Vattenlek
24. Fjäderlek

Lekredskap




Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

1

FELKOD

TYP

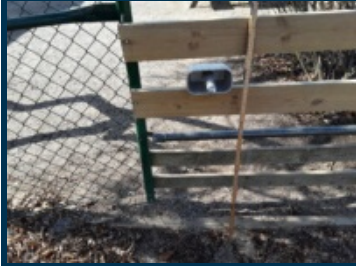

1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Mellanrum mellan spjälor där provsonden passerar.

A



Övrigt

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



Lekhus

TYP SKYLT Saknas (Tittut)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



4

Lekhus

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C



5

Lekhus

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE


Okänd

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD

TYP

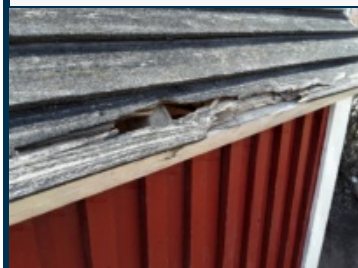

1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR

Trädelar ruttna/flisiga.

C



6

Fartyg

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE


Okänd

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD

TYP

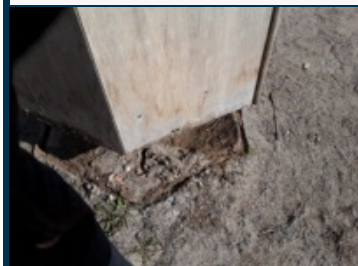


1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Redskapet är inte förankrad.

B

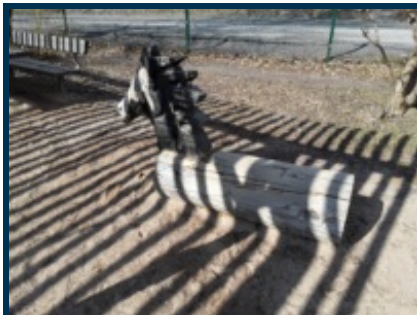

7

Klätterlek

TYP SKYLT	Saknas (Häst)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Redskapet är inte förankrad.

B

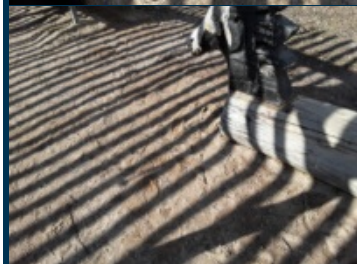

2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



8

Sandlåda

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Vassa kanter på diskbänken.

C



9

Rutsch

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**10**

Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR


**11**

Fartyg

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

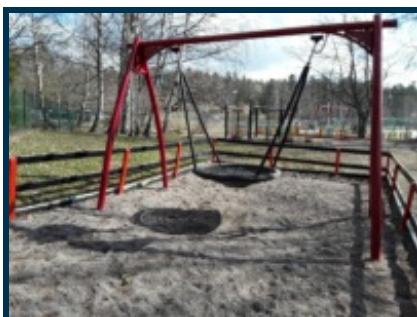**12**

Gruppunga

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Stratus)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR

**13**

Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Ja, se nedan

FELKOD**TYP**

1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar.

A**14**

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR




Klätterställning

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

15

FELKOD

TYP

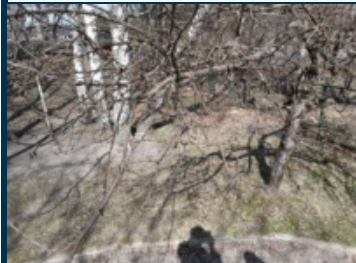

1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR
Vegetation i fallutrymme.


C



Gungställning

TYPSKYLT Saknas (Mira 3pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

16

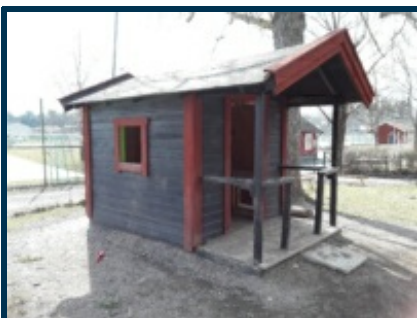

Lekhus

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

17



Balansgång

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

18



Sandlåda

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

19



20

Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Kiosk)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR



21


Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Ja, se nedan

FELKOD

TYP

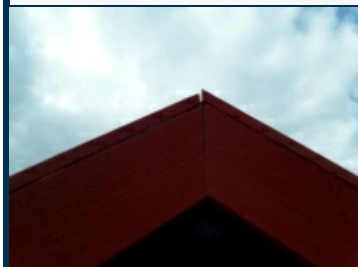

1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Glipa i nocken där kedjesonden fastnar.

A



22

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Buss)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



23

Vattenlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Finns (248269)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



24

Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (2st)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)
CPL142:15
Green Landscaping AB