

Båtstorps förskola

📍 Båtstorpsvägen 20, 184 33 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

20 redskap, 17 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 12 B-fel ● 5 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Sandlåda	2 Gungställning	3 Klätterställning	4 Sandlåda	5 Övrigt	
6 Gungställning	7 Övrigt	8 Rutsch	9 Sandlåda	10 Övrigt	11 Fjäderlek
12 Lekhus	13 Övrigt	14 Övrigt	15 Gungställning	16 Vattenlek	17 Sandlåda
18 Däck	19 Släntrutsch	20 Klätterställning			

Besiktningen omfattar


Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Gungställning

Hags

Mira 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt




● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A
Staket i fallutrymme



● C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2
Gunga för lågt monterad

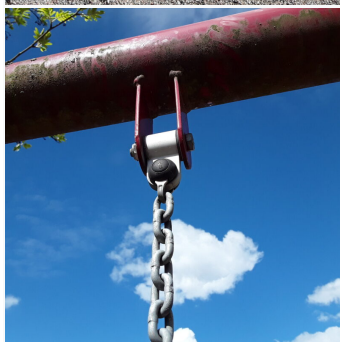



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Glapp i gungled



3. Klätterställning

Kompan
PCM101600
2019



 Svensk standard
 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4. Sandlåda

Okänd



 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Övrigt

Okänd
Bil

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Gungställning

Hags

🇸🇪 Svensk standard

📄 Typskylt saknas


Anmärkningar (3)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt

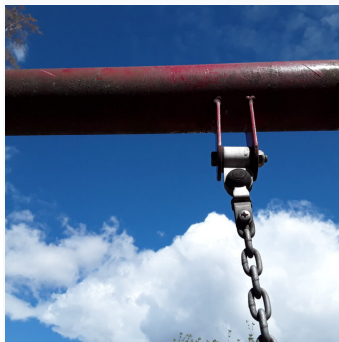

● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



7. Övrigt

Okänd
Stall, eget bygge

Ej besiktigad

▣ Typskylt saknas



8. Rutsch

Hags
Larven

🇸🇵 Svensk standard
▣ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.
Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



9. Sandlåda

Okänd

🇸🇵 Svensk standard
▣ Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



10. Övrigt

Okänd
Kabeltrummor

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



11. Fjäderlek

Hags
2st

🇸🇵 Svensk standard
☒ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6
Glapp i infästning



12. Lekhus

Hags
Tittut

🇸🇵 Svensk standard
☒ Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



13. Övrigt

Okänd

Biltvätt, eget bygge

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



14. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



15. Gungställning

Hags

Tuno 2pl

🇸🇵 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Anmärkningar (5)



● B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



● C-fel.

Installation 1176-7 5

Extra kedjelås monterad

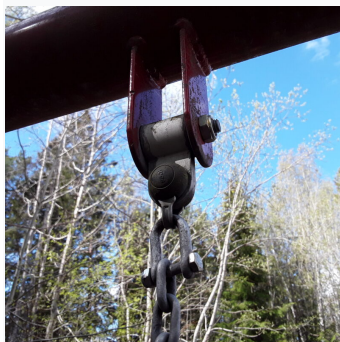

● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Glapp i gungled



● C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2

Gunga för lågt monterad



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



16. Vattenlek

Okänd

Eget bygge



Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



17. Sandlåda

Okänd



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



18. Däck

Okänd


-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



19. Släntrutsch


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt vid
utåkningssektionen*




 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

Träram i islagsytan



 B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1
4.2.7.6

*Glipa mellan stolpe och rutsch där
fingersonden passerar*




20. Klätterställning

Hags

408056 uniplay san Felipe

2008

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB