

# Ingmarsö skola

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

**KUND**

Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**

Ingmarsö

**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPPLAN**

Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1. Klätterställning
2. Klätterställning
3. Sandlåda
4. Pendelgunga
5. Lekhus
6. Gungställning
7. Övrigt
8. Sandlåda



## Klätterställning

**TYP SKYLT**

**TILLVERKARE**

Kompan

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



## Klätterställning

<b>TYPSKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B

**2.** Felaktig installation 1176-7 5.2

**KOMMENTAR**

Felaktiga delar till infästning.

C

**3.** Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

**KOMMENTAR**

Överliggare har torrsprickor.

B

**4.** Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

**KOMMENTAR**

Glipor i tak där kedjesonden fastnar.

A

**5.** Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

**KOMMENTAR**

Tak ruttet.

B

**6.** Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

**KOMMENTAR**

Flaggstång i fallutrymme.

B

## Sandlåda

3

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

Saknas  
Okänd  
Inga fel identifierade vid  
besiktningstillfället.

**ANMÄRKNINGAR**

## Pendelgunga

4

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (2st)  
Ledon  
Ja, se nedan

FELKOD

TYP

**1.** Ringsond vippgunga fotstöd 1176-6 4.6

**KOMMENTAR**

Ringsond passerar ände på fotsteg.

C

**2.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B

**3.** Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**

Handtag skadad.


B

**4.** Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

**KOMMENTAR**

Träpaneler skadade/flisiga.

C

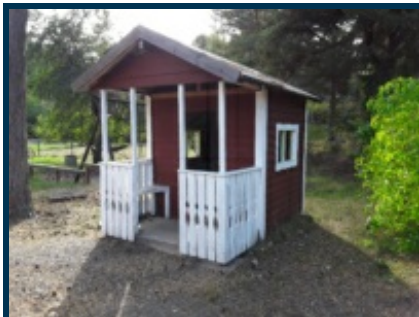


5

## Lekhus

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

Saknas (Lekstuga)  
Okänd  
Inga fel identifierade vid  
besiktningstillfället.

**ANMÄRKNINGAR**

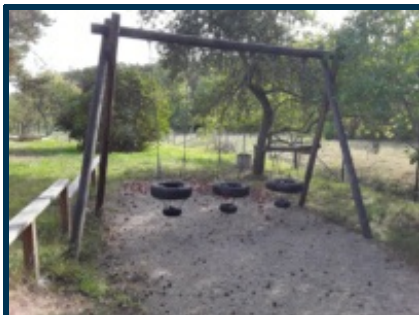

6

## Gungställning

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Ja, se nedan

FELKOD

TYP




**1.** Minsta avstånd mellan gungsitsar 1176-2 4.4.1

**KOMMENTAR**

Avståndet mellan gungor är för litet.

B

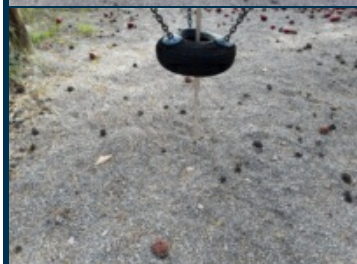


**2.** Gunga för låg 1176-2 4.2

**KOMMENTAR**

Gungor för lågt monterad.

C

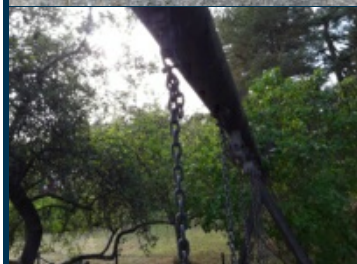


**3.** Felaktig installation 1176-7 5.2

**KOMMENTAR**

Felaktiga delar till infästning.

C

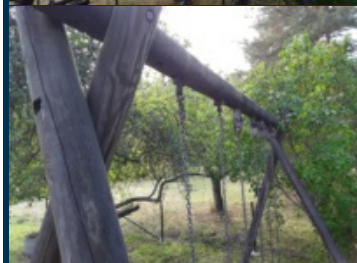

**4.** Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

**KOMMENTAR**

Hela ställningen är rekidig och har torrsprickor.

B



**5.** Stöddämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B





## Övrigt

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

Saknas (Båt)

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

7



## Sandlåda

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas


Hags

Ja, se nedan

8

FELKOD

TYP

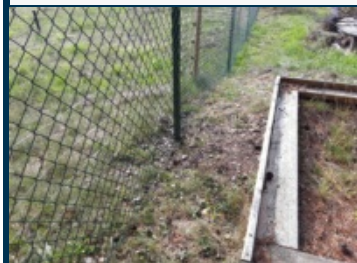

**1.** Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

**KOMMENTAR**

Utrymmet är för litet. Lekutrustning kräver ett fritt fallutrymme om 150cm runt redskapet.

C



**2.** Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

**KOMMENTAR**

Spikar sticker upp.

C

## Typförklaring

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

**A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast

**C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2018-09-13)

CPL142:15

Green Landscaping AB