

# Ingmarsö skola

📍 Ängvägen 1, 130 25 Ingmarsö



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

8 redskap, 16 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 9 B-fel ● 7 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Klätterställning

3 | Sandlåda

4 | Pendelgunga

5 | Lekhus

6 | Gungställning

7 | Övrigt

8 | Sandlåda


## Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.



## 1. Klätterställning


Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



## 2. Klätterställning

Hags


Med gungställning

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (5)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



 C-fel.

Installation 1176-7 5  
*Felaktiga delar till infästning*



● B-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5  
*Torrspäckor i stolpar och balkar*



● B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1  
4.2.7.6  
*Öppningar och glipor där provsonden  
passerar vid startsektionen.*



● C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18  
*Flaggstång i fallutrymme*



### 3. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

📄 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 4. Pendelgunga

Ledon

2st

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (4)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Träpaneler nötta och flisiga*



● C-fel.

Ringsond vippgunga fotstöd 1176-6 4.6

*Ringsond passerar ände på fotsteg*



● C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Handtag saknas*



## 5. Lekhus

Okänd  
Lekstuga

🇸🇪 Svensk standard  
🚫 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 6. Gungställning

Okänd

🇸🇪 Svensk standard  
🚫 Typskylt saknas


### Anmärkningar (5)



● B-fel.

Minsta avstånd mellan gungsitsar 1176-2 4.4.1

*Gungor sitter för nära varandra*

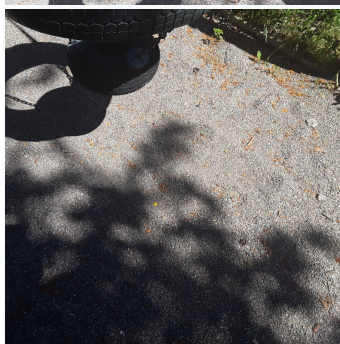

● B-fel.

Skydd mot skador på grund av islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

*Ställningen är rekig, lös i infästning.*

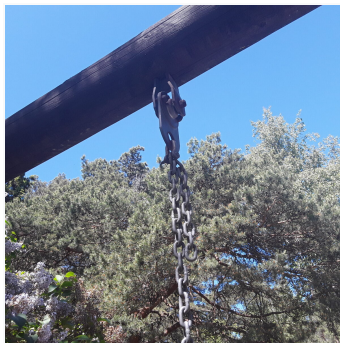

● C-fel.

Installation 1176-75

*Felaktiga delar till infästning*



● B-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Torrspäckor i stolpar och balkar*



## 7. Övrigt

Okänd

Båt

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



## 8. Sandlåda

Hags

🇸🇪 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Fallutrymmets utsträckning 1176-1

4.2.8.2.5

*Lekutrustning skall ha ett fritt*

*fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*



# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-06-14

Fastighetsskötaren AB