

Luffarbacken förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Luffarbacken 13
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPPLAN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Övrigt
2. Lekhus
3. Övrigt
4. Lekhus
5. Sandlåda
6. Övrigt
7. Däck
8. Rutsch
9. Sandlåda
10. Fjäderlek
11. Fjäderlek
12. Övrigt
13. Övrigt
14. Gungställning
15. Övrigt
16. Sandlåda
17. Övrigt
18. Sandlåda
19. Övrigt
20. Gungställning
21. Balansgång
22. Övrigt
23. Klätterställning
24. Lekhus
25. Däck
26. Övrigt
27. Övrigt
28. Lekhus

Lekredskap



Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Trädstam med styre)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

1



Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Kiosk)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Utekök)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

3



Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE


ANMÄRKNINGAR

Saknas

Kompan

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4

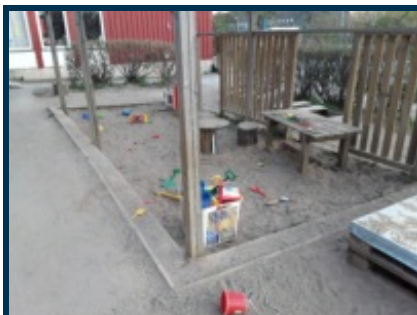

Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE


ANMÄRKNINGAR

Saknas

Okänd

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

5

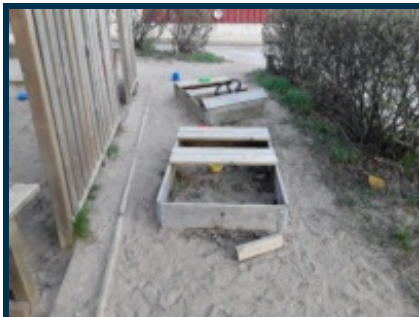


Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Bilar av pallkragar)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

6

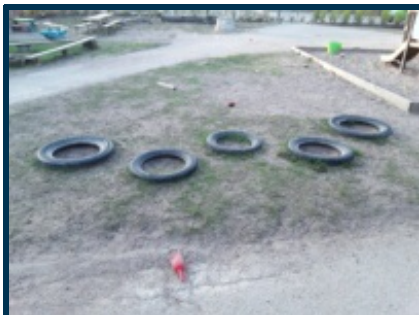


Däck

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

7

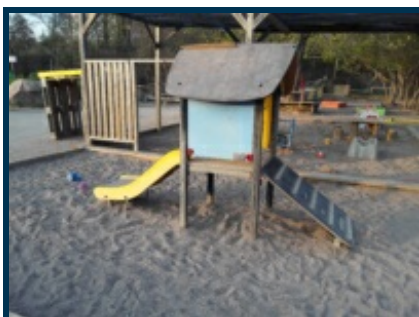


Rutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (Lake placid hpl)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

8

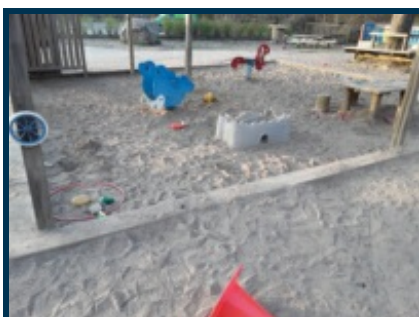

Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE


ANMÄRKNINGAR


Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

9

	<h2 style="text-align: right;">10</h2> <h3>Fjäderlek</h3> <p>TYP SKYLT Saknas TILLVERKARE Kompan ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan</p>
---	---


FELKOD	TYP
---------------	------------

	<p>1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7</p> <p>KOMMENTAR Mjuk i fjäder, tar i marken vid gungning.</p>	B
--	--	---

	<p>2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2</p> <p>KOMMENTAR Underlaget är för hårt.</p>	B
--	---	---

	<h2 style="text-align: right;">11</h2> <h3>Fjäderlek</h3> <p>TYP SKYLT Finns (M101) TILLVERKARE Kompan ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan</p>
---	---

FELKOD	TYP
---------------	------------

	<p>1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2</p> <p>KOMMENTAR Underlaget är för hårt.</p>	B
--	---	---

	<h2 style="text-align: right;">12</h2> <h3>Övrigt</h3> <p>TYP SKYLT Saknas (Bygge av lastpallar) TILLVERKARE Okänd ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).</p>
--	--




Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Bilar av pallkragar.)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

13

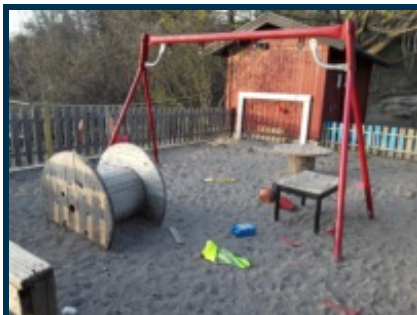

Gungställning


TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Rio)
Hags
Ja, se nedan

14

FELKOD

TYP

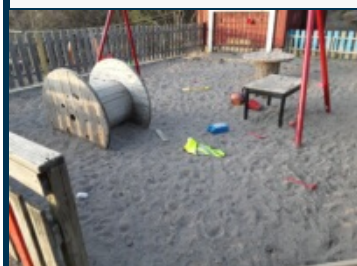


1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Diverse i fallutrymme.

B

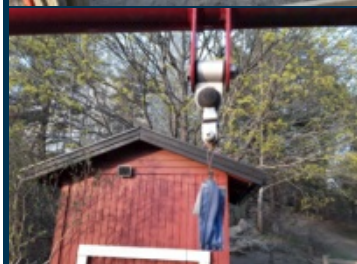


2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B

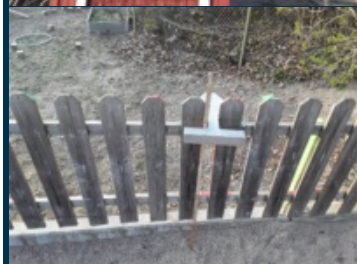


3. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar. Staket överstiger 60cm.

A

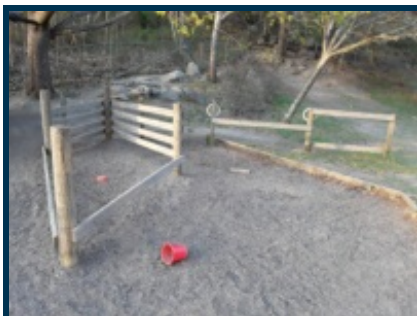

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

15



16

Sandlåda

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar. Staket överstiger 60cm.

A

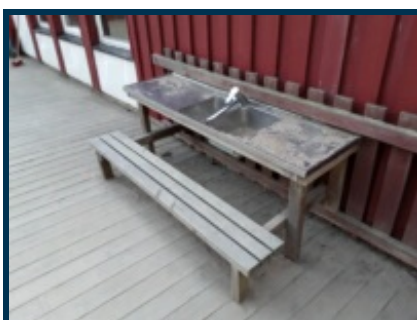

17

Övrigt

TYP SKYLT Saknas (Utekök)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



18

Sandlåda


TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



19

Övrigt

TYP SKYLT Saknas (Utekök)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

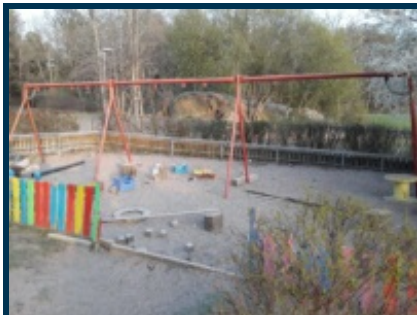

20

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 6pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR
Diverse i fallutrymme.

B



21

Balansgång


TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



22

Övrigt

TYP SKYLT Saknas (Bilar av pallkragar.)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

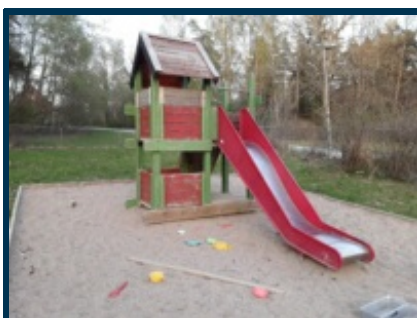


23

Klätterställning

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP

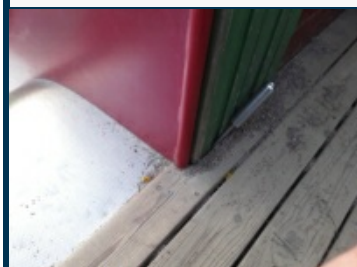

1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR
Hål vid utåkningssektionen där provsonden passerar.
Fler ställen.

B


**24**

Lekhus

TYPSKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

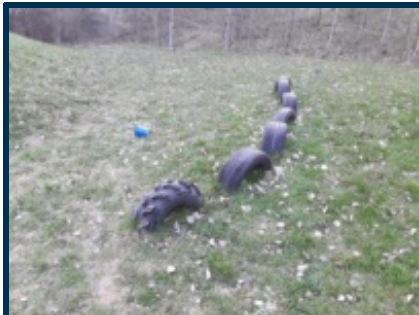**25**

Däck

TYPSKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR


**26**

Övrigt

TYPSKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Bilar av pallkragar)
Novum
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

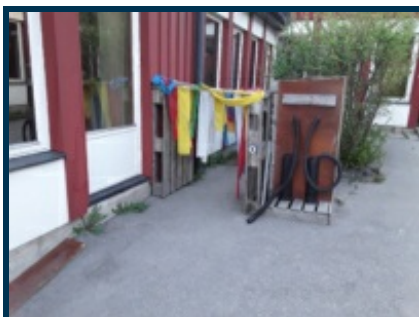**27**

Övrigt

TYPSKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Bygge av lastpallar.)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

**28**

Lekhus

TYPSKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

Övriga noteringar

Gungor saknas på Mira gungställning.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)

CPL142:15

Green Landscaping AB