

Söraskolans fsk

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

LOKALISERINGHÄNVISNING

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

KUND

Armada Fastighets AB

UNDERHÅLLNINGSPLAN

Saknas (EN1176-7 8.1)

OBJEKTADRESS

Innehållsförteckning

1. Lekhus **2.** Lekhus **3.** Klätterställning **4.** Sandlåda **5.** Rutsch

Lekredskap

	1	
	Lekhus	
	TYP SKYLT	Finns (608062 meribel)
	TILLVERKARE	
	ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

	2	
	Lekhus	
	TYP SKYLT	Saknas (2st)
	TILLVERKARE	Okänd
	ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

	3	
	Klätterställning	
	TYP SKYLT	Finns (608231 kitzbüchel)
	TILLVERKARE	Hags
	ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

	1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6	B
	KOMMENTAR Glipa mellan ramp och plattform där fingersondens smala del passerar.	
	2. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5	C
	KOMMENTAR Plastlock på stolpe är skadad.	



Sandlåda

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

4

FELKOD

TYP




1. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

KOMMENTAR

Lekutrustning kräver ett fritt fallutrymme om 150cm runt redskapet. Utrymmet är för litet.

C

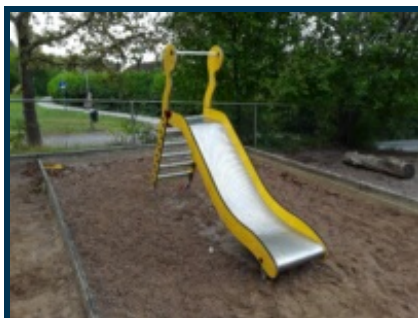

Rutsch

TYP SKYLT

Saknas (Larven)

TILLVERKARE

Hags


ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

5

FELKOD

TYP

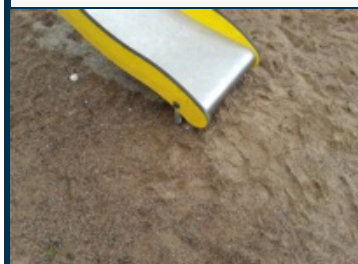

1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

KOMMENTAR

Lekutrustning kräver ett fritt fallutrymme om 150cm runt redskapet. Utrymmet är för litet.

B

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2018-08-14)

CPL142:15

Green Landscaping AB