

Sjöhästen förskola

📍 Sjökarbyvägen 20, 184 34 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

17 redskap, 12 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 9 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Rutsch	2 Fjäderlek	3 Lekhus	4 Sandlåda	5 Däck	6 Släntrutsch
7 Gungställning	8 Klätterställning	9 Gungställning	10 Lekhus	11 Lekhus	
12 Snurrlek	13 Däck	14 Fjäderlek	15 Sandlåda	16 Lekhus	17 Släntrutsch

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Rutsch

Kompan

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



2. Fjäderlek

Kompan

M101
2006

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt finns

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



3. Lekhus

Kompan

 Svensk standard


 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Däck

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





6. Släntrutsch

Hags

131112


2008

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18


Träram i islagsytan



7. Gungställning

Hags


Mira 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)





 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme

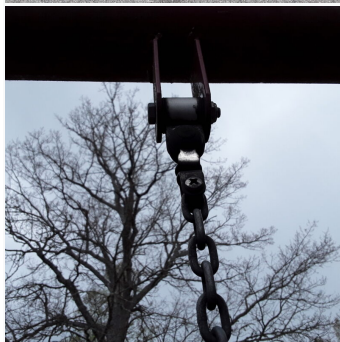

 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



8. Klätterställning

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Gungställning

Hags

Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt




10. Lekhus

Hags

Tittut, 2st

 Svensk standard

 Typskilt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Trädelar flisiga




11. Lekhus

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad


 Typskilt saknas




12. Snurrlek

Hags

Pirouette

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

För lite fallsand



13. Däck

Okänd

Ej besiktigad

 Typskylt saknas




14. Fjäderlek

Hags


Turtle

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



15. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





16. Lekhus

Hags

606313 unimini astrax

2008

 Svensk standard


 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



17. Släntrutsch

Slottsbro

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB