

# Skogsbacken förskola



**BESIKTNINGSMAN**  
Martin Edh

**KUND**  
Armada Fastighets AB






**OBJEKTADRESS**  
Von Essens väg 9  
Rydbo

**LOKALISERINGHÄNVISNING**  
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPÅN**  
Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1. Gungställning
2. Fjäderlek
3. Sandlåda
4. Fartyg
5. Gungställning
6. Sandlåda
7. Fjäderlek

		1
FELKOD		TYP
	<h2>Gungställning</h2> <p><b>TYP SKYLT</b> Saknas (Mira 6pl) <b>TILLVERKARE</b> Hags <b>ANMÄRKNINGAR</b> Ja, se nedan</p>	
	<p><b>1.</b> Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7 <b>KOMMENTAR</b> Glapp i gungled.</p>	B
	<p><b>2.</b> Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2 <b>KOMMENTAR</b> Underlaget är för hårt.</p>	B
	<p><b>3.</b> Gunga för låg 1176-2 4.2 <b>KOMMENTAR</b> Gunga för lågt monterad.</p>	C
	<p><b>4.</b> Kvävningrisk 1176-1 4.2.7 <b>KOMMENTAR</b> Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar.</p>	A



2

## Fjäderlek

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**


Kompan

**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan

FELKOD

TYP

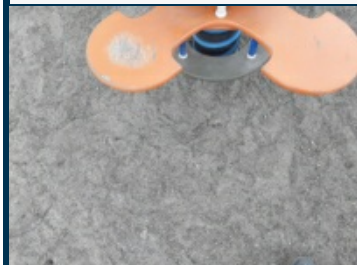

**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget saknar fallskydd.

B



3

## Sandlåda

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4

## Fartyg

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

## Gungställning

**TYP SKYLT**

Saknas (Mira 4pl)

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan



FELKOD

TYP



**1.** Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

**KOMMENTAR**

Gropar under gungor.

B



**2.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B



**3.** Gunga för låg 1176-2 4.2

**KOMMENTAR**

Gunga för lågt monterad.

C



**4.** Kvävningsrisk 1176-1 4.2.7

**KOMMENTAR**

Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar.

A

## Sandlåda

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan



FELKOD

TYP



**1.** Kvävningsrisk 1176-1 4.2.7

**KOMMENTAR**

Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar.

A

## Fjäderlek

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan

FELKOD

TYP

**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-17)

CPL142:15

Green Landscaping AB