

Skärgårdsstads förskola

Översättravägen 2, 184 70 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

18 redskap, 7 anmärkningar upptäcktes.

● 2 A-fel ● 4 B-fel ● 1 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

- | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1 Pendelgunga | 2 Fjäderlek | 3 Pendelgunga | 4 Pendelgunga | 5 Klätterställning | |
| 6 Däck | 7 Lekdjur | 8 Sandlåda | 9 Övrigt | 10 Däck | 11 Rutsch |
| 12 Klätterställning | 13 Övrigt | 14 Fjäderlek | 15 Sandlåda | 16 Gungställning | |
| 17 Däck | 18 Övrigt | | | | |

Besiktningen omfattar



Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Pendelgunga

Hags



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




2. Fjäderlek

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

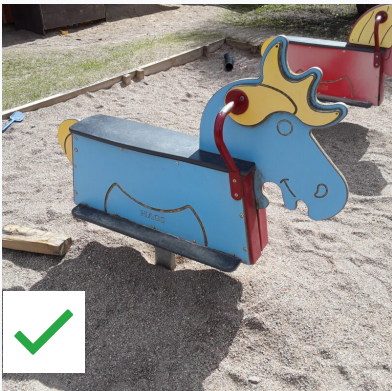

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Pendelgunga

Hags

Bruno



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4. Pendelgunga

Hags
Milton

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



5. Klätterställning

Hags

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



6. Däck

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Lekdjur

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsonder passerar/
inte passerar



9. Övrigt

Okänd

Utekök, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



10. Däck

Okänd

Svensk standard

Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



11. Rutsch

Hags

Larven

Svensk standard

Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Klätterställning

Hags

408618 uniplay tolina

2004

Svensk standard

Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





13. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



14. Fjäderlek

Hags

2st

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




15. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)

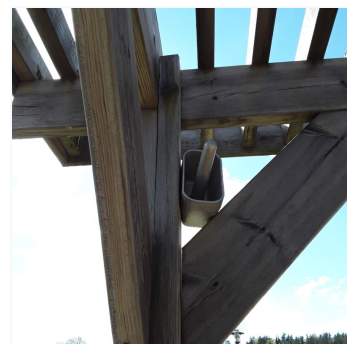

 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2


Öppningar i tak där provsonden passerar



16. Gungställning

Hags


Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Anmärkningar (3)




 C-fel.

Installation 1176-7 5

Felaktiga delar till infästning

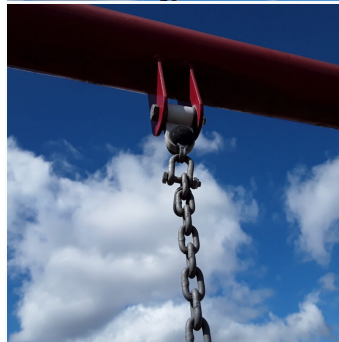


 B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Glapp i gungled



 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



17. Däck

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



18. Övrigt

Okänd

Utekök, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB