

# Tuna förskola



**BESIKTNINGSMAN**  
Martin Edh

**KUND**  
Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**  
Borgvägen 34  
Åkersberga

**LOKALISERINGHÄNVISNING**  
Finns (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPÅN**  
Saknas (EN1176-7 8.1)


## Innehållsförteckning

- 1.** Klätterställning
- 2.** Tunnel
- 3.** Fjäderlek
- 4.** Övrigt
- 5.** Sandlåda
- 6.** Gungställning
- 7.** Sandlåda
- 8.** Gungställning
- 9.** Lekhus
- 10.** Rutsch
- 11.** Lekhus
- 12.** Lekhus
- 13.** Gungställning
- 14.** Sandlåda
- 15.** Fjäderlek
- 16.** Fjäderlek
- 17.** Fjäderlek
- 18.** Vattenlek


# Lekredskap

	<h2>Klätterställning</h2> <p><b>TYPSKYLT</b> Finns (8012965 606318 unimini juster) <b>TILLVERKARE</b> Hags <b>ANMÄRKNINGAR</b> Ja, se nedan</p>	<b>1</b>
--	---	----------


<b>FELKOD</b>	<b>TYP</b>
---------------	------------

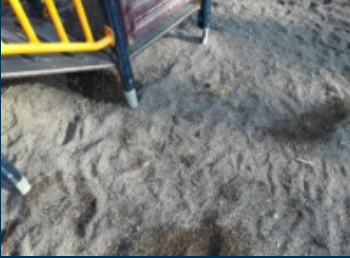
	<p><b>1.</b> Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2</p> <p><b>KOMMENTAR</b> Underlaget är för hårt.</p>	<b>B</b>
--	---	----------

	<h2>Tunnel</h2> <p><b>TYPSKYLT</b> Saknas <b>TILLVERKARE</b> Okänd <b>ANMÄRKNINGAR</b> Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.</p>	<b>2</b>
---	--	----------

	<h2>Fjäderlek</h2> <p><b>TYPSKYLT</b> Saknas <b>TILLVERKARE</b> Slottsbro <b>ANMÄRKNINGAR</b> Ja, se nedan</p>	<b>3</b>
--	--	----------

<b>FELKOD</b>	<b>TYP</b>
---------------	------------

	<p><b>1.</b> Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6</p> <p><b>KOMMENTAR</b> Glapp i infästning.</p>	<b>C</b>
--	--	----------

	<p><b>2.</b> Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2</p> <p><b>KOMMENTAR</b> Underlaget är för hårt.</p>	<b>B</b>
--	---	----------



## Övrigt

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4



## Sandlåda

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

5



## Gungställning

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Rio)  
Hags  
Ja, se nedan

6

FELKOD


TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**  
Glapp i gungled

B

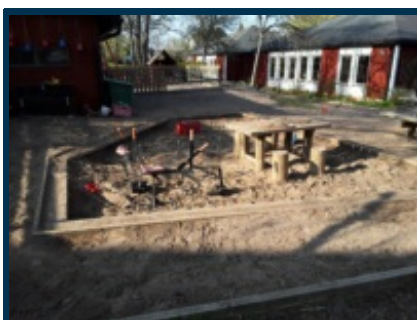


## Sandlåda

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

7

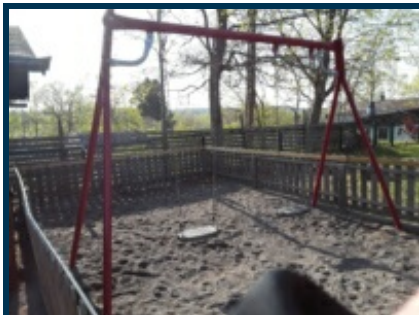


8

## Gungställning

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

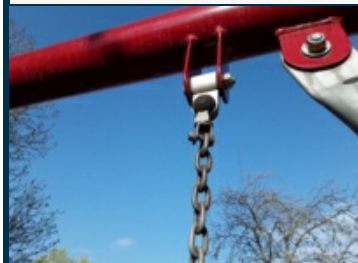

1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

### KOMMENTAR

Glapp i gungled

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



9

## Lekhus

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Kompan
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

### KOMMENTAR

Träpaneler nötta och flisiga.

C



## Rutsch

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Kompan

**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan

10

FELKOD

TYP




**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

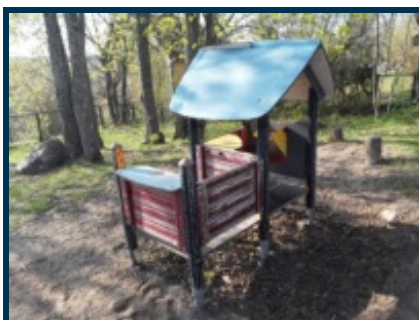

## Lekhus

**TYP SKYLT**

Finns (606314 unimini myroc)


**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

11

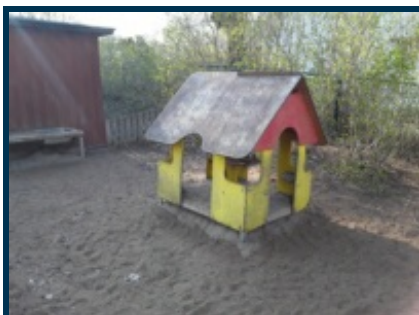

## Lekhus

**TYP SKYLT**

Saknas (Tittut)

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan

12

FELKOD

TYP



**1.** Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

### KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C

## Gungställning

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas (Rio)
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



**1.** Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**

Glapp i gungled.

B



**2.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B



**3.** Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

**KOMMENTAR**

Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar. Delar av staketet överstiger 60cm.


A

## Sandlåda

<b>TYP SKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Okänd
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

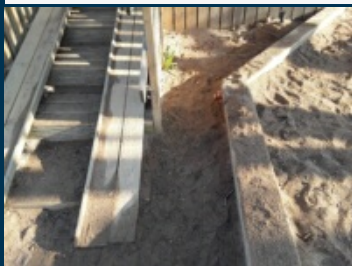

**1.** Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

**KOMMENTAR**

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C



## Fjäderlek

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Hags  
Inga fel identifierade vid  
besiktningstillfället.

15




## Fjäderlek

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Hags  
Inga fel identifierade vid  
besiktningstillfället.

16

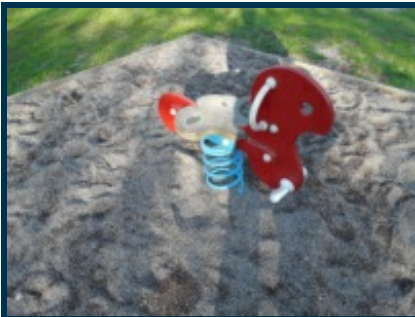

## Fjäderlek

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Finns (M101)  
Kompan  
Inga fel identifierade vid  
besiktningstillfället.

17



## Vattenlek

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Hags  
Inga fel identifierade vid  
besiktningstillfället.

18

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.  
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:  
08 – 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-30)  
CPL142:15  
Green Landscaping AB