

# Tuna förskola

📍 Borgvägen 34, 184 51 Österskär



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

17 redskap, 18 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 10 B-fel ● 8 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Fjäderlek

3 | Sandlåda

4 | Gungställning

5 | Sandlåda

6 | Övrigt

7 | Gungställning

8 | Lekhus

9 | Rutsch

10 | Lekhus

11 | Lekhus

12 | Gungställning

13 | Fjäderlek

14 | Sandlåda

15 | Fjäderlek

16 | Fjäderlek

17 | Vattenlek

## Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap





## 1. Klätterställning

Hags

8012965 606318 unimini juster


2012

 Svensk standard

 Typskylt finns

### Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*





## 2. Fjäderlek

Slottsbro

874


2007

 Svensk standard

 Typskylt finns


### Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6  
*Glapp i infästning*



### 3. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard  
📄 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (1)



● C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

*Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*



### 4. Gungställning

Hags  
Rio 2pl

🇸🇪 Svensk standard  
📄 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (1)



● B-fel.


Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Glapp i gungled*



## 5. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Träram skadad och flisig, utstickande spikar*



## 6. Övrigt

Okänd

Utekök, eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



## 7. Gungställning

Hags


Mira 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (3)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*




 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1  
Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*Gropar under gungor*



## 8. Lekhus

Kompan

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5  
*Trädelar ruttna och flisiga*



## 9. Rutsch

Kompan

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5  
*Trädelar flisiga*





## 10. Lekhus

Hags

320971 606314 unimini myroc

2008

 Svensk standard

 Typskylt finns


*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*




## 11. Lekhus

Hags

Tittut

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Trädelar flisiga*



## 12. Gungställning

Hags

Rio 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (3)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1  
Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7


*Glapp i gungled*





## 13. Fjäderlek


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



## 14. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Fritt utrymme 1176-1 4.2.8.2.3

*Lekutrustning skall ha ett fritt  
fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*




## 15. Fjäderlek

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*

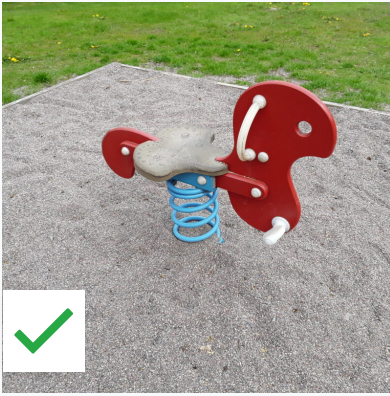



## 16. Fjäderlek

Kompan

M101

2006

 Svensk standard


 Typskylt finns


*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 17. Vattenlek

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*

# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB