

Äppellundens förskola

📍 Manfred Bondes väg 78, 184 62 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

20 redskap, 12 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 6 B-fel ● 5 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1	Släntrutsch	2	Sandlåda	3	Övrigt	4	Lekhus	5	Övrigt	6	Lekhus
7	Fjäderlek	8	Rutsch	9	Sandlåda	10	Övrigt	11	Däck	12	Sandlåda
13	Lekhus	14	Gungställning	15	Klätterställning	16	Fjäderlek	17	Tunnel		
18	Däck	19	Fjäderlek	20	Sandlåda						

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Släntrutsch

Hags

- 🇸🇵 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

Träram i fallutrymme



2. Sandlåda

Okänd

- 🇸🇵 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Fallutrymmets utsträckning 1176-1

4.2.8.2.5

Lekutrustning skall ha ett fritt

fallutrymme på 1,5meter runt redskapet



3. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpall

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



4. Lekhus

Okänd

Lekstuga

🇸🇪 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Övrigt

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.


Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5


Träpaneler nötta och flisiga



6. Lekhus


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Fallutrymmets utsträckning 1176-1

4.2.8.2.5

Lekutrustning skall ha ett fritt

fallutrymme på 1,5meter runt redskapet





7. Fjäderlek

Kompan

M101 / m10170

2015 / 2016

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




8. Rutsch

Hags


Larven

 Svensk standard

 Typskilt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



9. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskilt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



10. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



11. Däck

Okänd

🇸🇵 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Sandlåda

Okänd

🇸🇵 Svensk standard

☒ Typskylt saknas


Anmärkningar (1)



● A-fel.


Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2


Öppningar i tak där provsonder passerar

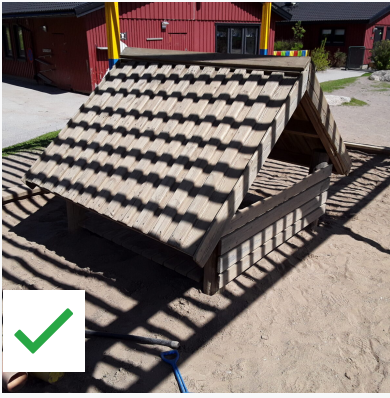

13. Lekhus

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




14. Gungställning

Hags

Mira 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



● B-fel.



Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled




15. Klätterställning

Hags

 Svensk standard
 Typskylt saknas


Anmärkningar (2)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



 B-fel.

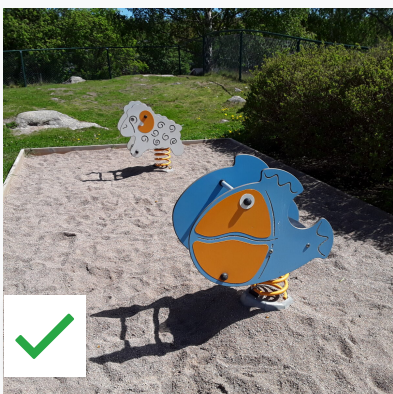

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Kedjelänkar slitna



16. Fjäderlek

Hags

2st



 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



17. Tunnel

Okänd



 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



18. Däck

Okänd



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




19. Fjäderlek

Kompan
2st

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5
Träpaneler nötta och flisiga



20. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB