

Österskärskolan



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Tunavägen 8
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPPLAN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

- 1.** Klätterställning
- 2.** Gruppunga
- 3.** Klättervägg
- 4.** Sandlåda
- 5.** Gungställning
- 6.** Sandlåda
- 7.** Sandlåda
- 8.** Gungställning

Lekredskap



Klätterställning

TYP SKYLTY

Finns (400560 sappa)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Gruppgunga

TYP SKYLTY

Finns (Cumulus (skylt otydlig))

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

2



Klättervägg

TYP SKYLTY

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



Sandlåda

TYP SKYLTY

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4

Gungställning

| | |
|---------------------|-------------------|
| TYP SKYLT | Saknas (Mira 4pl) |
| TILLVERKARE | Hags |
| ANMÄRKNINGAR | Ja, se nedan |



FELKOD

TYP



1. Gunga för låg 1176-2 4.2

KOMMENTAR

Gunga för lågt monterad.

C



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B


Sandlåda

| | |
|---------------------|--------------|
| TYP SKYLT | Saknas |
| TILLVERKARE | Okänd |
| ANMÄRKNINGAR | Ja, se nedan |



FELKOD

TYP

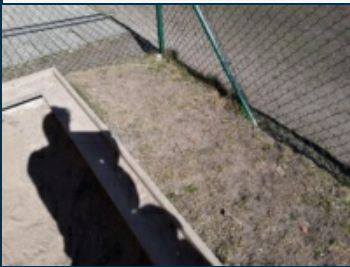

1. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C




7

Sandlåda

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP

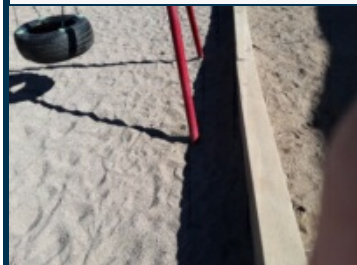

1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C




8

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP

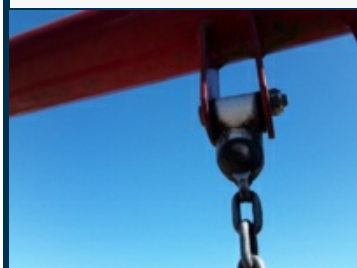

1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-18)
CPL142:15
Green Landscaping AB