

Uppdragsgivare:
JRF Mark AB
Emil Mattsson
070-666 25 27
emil.mattsson@jrf.se

Besiktningens adress:
Lillbrostigen 6-8, Åkersberga

Övriga deltagare under besiktningen:

Besiktningens omfattning:

Fasta lekredskap, stötdämpande underlag, brunnar, staket och grindar inom lekplatsen samt solskydd belägna i direkt anslutning till lekredskap. Övriga föremål inkl. trappor och räcken som tillhör byggnader omfattas inte av besiktningen.

Säkerhetsbesiktning utförd av:



Pålgatan 3, 752 21 Uppsala

Robin Trolle

Telefon: 0760-125 125

robin@brtlekplatsbesiktningar.se



Besiktningens objekt:

1	Drift- och underhållsplan	2	Informationsskylt
3	Lekhus	4	Vippgunga
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13		14	
15		16	
17		18	
19		20	
Besiktningensman:		Protokollet utfärdat:	Besiktningensdatum:
Robin Trolle Certifikat CPL130:19		2023-08-25	2023-08-24

Säkerhetsbesiktningen har genomförts mot svensk standard SS-EN 1176 samt mot tillämpliga krav i gällande lagstiftning inom Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, Ordningslagen och Produktsäkerhetslagen. Brunnar, staket, grindar och solskydd redovisas endast i protokollet om några fel har identifierats för dessa typer av objekt.

HIC-provning enligt SS-EN 1177 har ej utförts. Vid förekomst av nivåstabila underlag har delar under mark ej besiktats.

Förklaring till felklassning i protokollet:

A-fel: Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada

B-fel: Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada

C-fel: Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada

Klagomål: Synpunkter på besiktningens verksamhet kan lämnas till:

SERENO Certifiering AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm, Telefon: 08-556 953 30

Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	Drift- och underhållsplan
Besiktningadress:	Lillbrostigen 6-8, Åkersberga

Besiktningpunkter:

A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Anvisningar från tillverkaren	Ja	1. Saknas
2 Rutiner för åtgärder vid olyckor/incidenter	Ja	2. Saknas
3 Rutiner för underhåll	Ja	3. Saknas
4 Hantering av drift- och underhållsdokumentation	Ja	4. Saknas
5		
6		
7		
8		
9		

Hänvisning

Felklassning

	A	B	C
Fel 1: 1176-7: 8.1 Anvisningar från tillverkaren			C
Fel 2: 1176-7: 8.2.4 Rutiner för åtgärder vid olyckor/incidenter			C
Fel 3: 1176-7: 7 Rutiner för underhåll			C
Fel 4: 1176-7: 8.2.2 Dokumentation			C
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman: Robin Trolle Certifikat CPL130:19	Besiktningssdatum: 2023-08-24
--	----------------------------------

Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	Informationsskylt
Besiktningadress:	Lillbrostigen 6-8, Åkersberga



Besiktningpunkter: A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Informationsskylt	Ja	1. Trasig
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Hänvisning

Felklassning

	A	B	C
Fel 1: 1176-7: 8.2.3 Allmänna säkerhetsåtgärder			C
Fel 2:			
Fel 3:			
Fel 4:			
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:
Robin Trolle Certifikat CPL130:19

Besiktningssdatum:
2023-08-24

Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	Lekhus
Besiktningadress:	Lillbrostigen 6-8, Åkersberga



Tillverkare:	Hags
Produktnamn:	Saknas
Artikelnummer:	Saknas
Tillverkningsår:	Saknas

Besiktningpunkter:

A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Islagsyta	Nej	
2 Fallutrymme	Ja	1. Bänkbord och insprängningsskydd i fallutrymmet
3 Stabilitet	Nej	
4 Fundament/Förankring	Nej	
5 Golv	Nej	
6 Dörr	Nej	
7 Fönster	Nej	
8 Tak	Ja	2. Rötangrepp i tak 3. Ställe där kläder/hår kan fastna vid taknock
9 Övrigt	Nej	

Hänvisning

Felklassning

	A	B	C
Fel 1: 1176-1: 4.2.8.2.5 Fallutrymmets utsträckning			C
Fel 2: 1176-7: 7.2 Avhjälpande underhåll			C
Fel 3: 1176-1: 4.2.7.3 Ställen där kläder/hår kan fastna	A		
Fel 4:			
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:	Robin Trolle Certifikat CPL130:19	Besiktningssdatum:	2023-08-24
------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

Fel 1



Hänvisning

1176-1: 4.2.8.2.5 Fallutrymmets utsträckning

Fallutrymmets utsträckning ska vara minst 1 500 mm runt upphöjda delar av redskapet.

Fel 2



Hänvisning

1176-7: 7.2 Avhjälpande underhåll

Fel 3




Hänvisning

1176-1: 4.2.7.3 Ställen där kläder/hår kan fastna

Denna redskapsdel ska vara konstruerad så att en knävring inte fastnar vid provning enligt D.3.

Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	Vippunga
Typ:	2A
Besiktningadress:	Lillbrostigen 6-8, Åkersberga

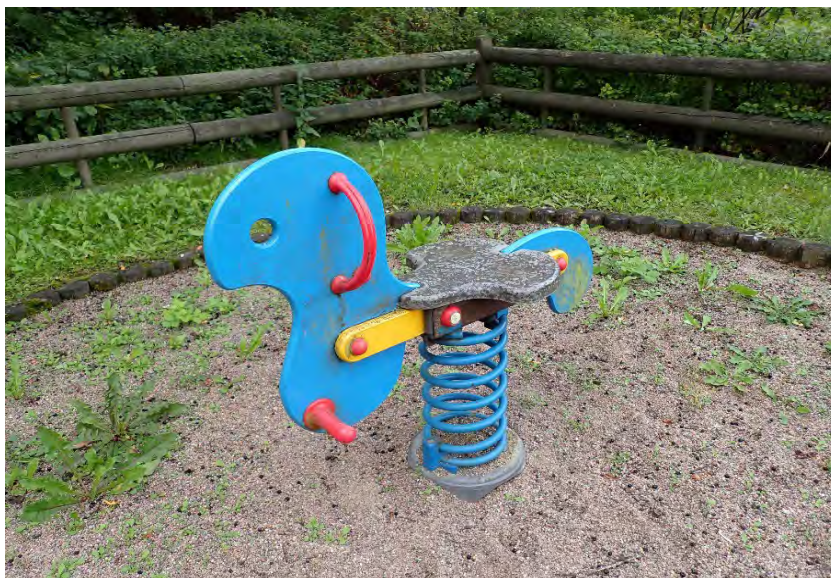

Tillverkare:	Kompan
Produktnamn:	Gunghöna
Artikelnummer:	M101
Tillverkningsår:	2005

Besiktningpunkter:

A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Islagsyta	Ja	1. Ogräs
2 Fallutrymme	Nej	
3 Stabilitet	Nej	
4 Fundament/Förankring	Nej	
5 Fjäder/Stång	Nej	
6 Infästningar/Klämsäkringar	Nej	
7 Frigång	Nej	
8 Stötdämpning mot mark	Nej	
9 Sitsar	Nej	
10 Fotstöd/Handtag	Ja	2. Felaktiga fotstöd
11 Övrigt	Nej	

Hänvisning

Felklassning

	A	B	C
Fel 1: 1176-7: 7.1 Rutinmässigt underhåll			C
Fel 2: 1176-6: 4.6 Fotstödens utformning			C
Fel 3:			
Fel 4:			
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:	Robin Trolle	Certifikat CPL130:19	Besiktningssdatum:	2023-08-24
------------------	--------------	----------------------	--------------------	------------

Fel 1



Hänvisning

1176-7: 7.1 Rutinmässigt underhåll

Fel 2



Hänvisning

1176-6: 4.6 Fotstödens utformning

Ingen del av fotstödet får skjuta ut utanför provkroppens (ringtolk Ø 44 mm) yttre kant.